

# Manual del operador




## Pinzas amperimétricas Serie Extech 1000A con Termómetro IR

EX810 Pinza Amperimétrica CA

EX820 Pinza Amperimétrica CA RMS real

EX830 Pinza Amperimétrica CA/CD RMS real

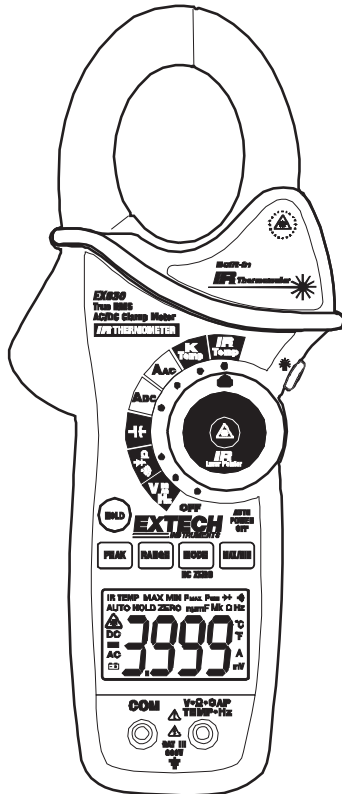

Patentada

# Introducción

---

Felicitaciones por su compra de la pinza amperimétrica serie EX800 de Extech. Esta serie consiste de los siguientes modelos:

EX810	Pinza amperimétrica para corriente 1000A CA
EX820	Pinza amperimétrica para corriente 1000A CA RMS real
EX830	Pinza amperimétrica 1000A CA/CD RMS real

Todos los modelos miden

- Temperatura por infrarrojo
- Voltaje CA/CD
- Resistencia
- Capacitancia
- Frecuencia
- Continuidad
- Diodo

Funciones específicas por modelo:

- EX830: Corriente CD, RMS real, Termómetro tipo K, CD Cero
- EX820: RMS real, Termómetro tipo K
- EX810: Respuesta promedio

Características de la Serie EX800:

- Apagado automático
- Registro de MÁX / MIN
- Retención de datos
- Retención de picos (entrada)
- Pantalla LCD con retroiluminación

El uso cuidadoso de este medidor le proporcionará muchos años de servicio confiable.

# Seguridad

## Señales internacionales de seguridad



Esta señal adyacente a otra señal o terminal, indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.



Esta señal, adyacente a una terminal, indica que, bajo uso normal, pueden existir voltajes peligrosos



Doble aislante

## NOTAS DE SEGURIDAD

- No exceda la escala máxima de alimentación permitida para cualquier función.
- No aplique voltaje al medidor cuando esté seleccionada la función de resistencia.
- Cuando el medidor no esté en uso fije el selector de función en OFF.
- Quite la batería del medidor si no lo va a usar durante períodos mayores a 60 días.

## ADVERTENCIAS

- Fije el selector de función en la posición apropiada antes de tomar alguna medida.
- Cuando mida voltios no cambie al modo de corriente o resistencia.
- No mida corriente en un circuito cuyo voltaje exceda 600V.
- Cuando cambie escalas siempre desconecte los cables de prueba del circuito bajo prueba.

## Nota UL

*La marca UL no indica que este producto ha sido evaluado en cuanto a precisión*

## PRECAUCIONES


- El uso inapropiado de este medidor puede causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea y comprenda este manual del usuario antes de operar este medidor.
- Siempre retire los cables de prueba antes de reemplazar al batería o los fusibles.
- Inspeccione la condición de los cables de prueba y el medidor mismo por daños antes de su operación. Repare o reemplace cualquier daño antes de usar.
- Tenga gran cuidado al tomar medidas si los voltajes son mayores a 25 VCA rms o 35 VCD. Estos voltajes son considerados un peligro de choque.
- Siempre descargue los capacitores y corte la energía del dispositivo bajo prueba antes de realizar pruebas de continuidad, resistencia o diodo.
- Las pruebas de voltaje en contactos eléctricos de pared pueden ser difíciles y erróneos dada la incertidumbre de la conexión con los contactos eléctricos. Deberá usar otros medios para asegurar que las terminales no están "calientes".
- Si el equipo es usado en una manera no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo podrá ser afectada.

Función	Entrada máxima
A CA, A CD (A CD sólo en el Modelo EX830)	800A CD/CA
V CD, V CA	600V CD/CA
Resistencia, capacitancia, frecuencia, prueba de diodo	250V CD/CA
Temperatura tipo K (sólo EX820 y EX830)	60V CD, 24V CA

# Descripción


## Descripción del medidor (EX830 ilustrado)

1. Pinza para corriente
2. Gatillo para abrir la pinza
3. Botón retención de datos
4. Modo
5. Pico
6. Escala
7. A CD Cero (solo EX 830)
8. MIN/MAX
9. Pantalla LCD con retroiluminación
10. Enchufes para cables de prueba
11. Termómetro IR y puntero láser (atrás)
12. Botón retroiluminación
13. Botón del puntero láser
14. Selector de función

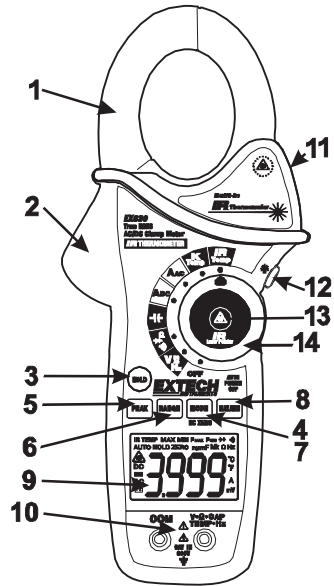

## Descripción de iconos en pantalla

HOLD	Retención de datos
Signo de menos	Indicador negativo en pantalla
0 a 3999	Dígitos de medida
ZERO	ACD Cero (Sólo EX 830)
P	Valor Pico
AUTO	Modo de escala automática
CD/CA	Corriente directa / alterna Corriente
MÁX	Lecturas Máx
MIN:	Lecturas Min
	Batería débil
mV o V	Mili-voltios o Voltios (Voltaje)
$\Omega$	Ohmios (Resistencia)
A	Amperios (Corriente)
F	Farad (Capacitancia)
Hz	Hertzios (Frecuencia)
$^{\circ}$ F y $^{\circ}$ C	Unidades Fahrenheit y Celsius (Temperatura)
n, m, $\mu$ , M, k	Prefijos de unidad de medida: nano, mili, micro, mega y kilo
	Prueba de continuidad
	Prueba de diodo
	Puntero láser

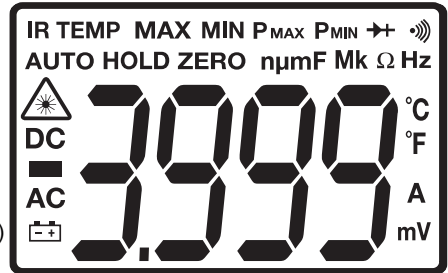

# Especificaciones

Función	Escala y Resolución	Precisión (% de la lectura + dígitos)		
		EX810	EX820	EX830
<b>Corriente CA</b> 50/60 Hz RMS real en EX820 y EX830	400.0 ACA	± (2.8% + 8d)	± (2.5% + 8d)	± (2.5% + 8d)
	1000 ACA	± (3.0% + 8d)	± (2.8% + 5d)	± (2.8% + 5d)
<b>Corriente CD</b> Sólo EX 830	400.0 ADC	-----	-----	± (2.5% + 5d)
	1000 ACD	-----	-----	± (2.8% + 5d)
<b>Voltaje CA</b> 50/60Hz RMS real en EX820 y EX830	400.0 mVAC	± (1.5% + 10d)	± (1.0% + 10d)	± (1.0% + 10d)
	4.000 VCA	± (1.8% + 8d)	± (1.5% + 5d)	± (1.5% + 5d)
	40.00 VCA			
	400.0 VCA			
	600 VCA	± (2.5% + 8d)	± (2.0% + 5d)	± (2.0% + 5d)
<b>Voltaje CD</b>	400.0 mVCD	± (0.8% + 2d)	± (0.8% + 2d)	± (0.8% + 2d)
	4.000 VCD	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)
	40.00 VCD			
	400.0 VCD			
	600 VCD	± (2.0% + 2d)	± (2.0% + 2d)	± (2.0% + 2d)
<b>Resistencia</b>	400.0Ω	± (1.0% + 4d)	± (1.0% + 4d)	± (1.0% + 4d)
	4.000kΩ	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)
	40.00kΩ			
	400.0kΩ			
	4.000MΩ	± (2.5% + 3d)	± (2.5% + 3d)	± (2.5% + 3d)
	40.00MΩ	± (3.5% + 5d)	± (3.5% + 5d)	± (3.5% + 5d)
<b>Capacitancia</b>	4.000nF	± (5.0% + 30d)	± (5.0% + 30d)	± (5.0% + 30d)
	40.00nF	± (5.0% + 20d)	± (5.0% + 20d)	± (5.0% + 20d)
	400.0nF	± (3.0% + 5d)	± (3.0% + 5d)	± (3.0% + 5d)
	4.000μF			
	40.00μF			
	400.0μF	± (4.0% + 10d)	± (4.0% + 10d)	± (4.0% + 10d)
	4.000mF	± (10% + 10d)	± (10% + 10d)	± (10% + 10d)
	40.00mF	no especificada	no especificada	no especificada
<b>Frecuencia</b>	4.000kHz	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)	± (1.5% + 2d)
	Sensibilidad: 100V (<50Hz); 50V (50 a 400Hz); 5V (401Hz a 4000Hz)			

Función	Escala y Resolución	Precisión (% de la lectura + dígitos)		
		EX810	EX820	EX830
Temperatura (Tipo K)	-4 a 1400 °F	NA	± (3% lect. + 9 °F)	± (3% lect. + 9 °F)
	-20 a 760 °C	NA	± (3% lect + 5 °C)	± (3% lect + 5 °C)
Temp (IR)	-58 a -4°F	± 9 °F	± 9 °F	± 9 °F
	-4 a 518°F	±2.0% lecturas o ± 4°F la que sea >	±2.0% lecturas o ± 4°F la que sea >	±2.0% lecturas o ± 4°F la que sea >
	-50 a -20°C	±5°C	±5°C	±5°C
	-20 a 270°C	±2.0% lecturas o ±2°C la que sea >	±2.0% lecturas o ±2°C la que sea >	±2.0% lecturas o ±2°C la que sea >

### Especificaciones generales

<b>Apertura de la quijada</b>	43mm (1.7") aprox
<b>Pantalla</b>	LCD 3-3/4 dígitos (4000 cuentas) retroiluminada Umbral de verificación de continuidad 40Ω; Corriente de prueba < 0.5mA
<b>Prueba de Diodo</b>	Corriente de prueba de 0.3mA típica; Voltaje de circuito abierto < 3VDC típicamente
<b>Indicación de batería débil</b>	Se muestra el símbolo Batería
<b>Indicación de sobre escala</b>	Indica "OL"
<b>Tasa de medición</b>	Dos (2) lecturas por segundo, nominal
<b>Pico</b>	Captura picos >1ms
<b>Sensor termopar</b>	Requiere termopar tipo K
<b>Respuesta al espectro IR</b>	6 a 16µm
<b>Emisividad IR</b>	0.95 fija
<b>Relación de distancia IR</b>	8:1
<b>Impedancia de entrada</b>	10MΩ (VCD y VCA)
<b>Amplitud de banda</b>	50 a 400Hz (ACA y VCA)
<b>Respuesta CA</b>	RMS real (ACA y VCA) en EX820 y EX830
<b>Factor de cresta</b>	3.0 en las escalas 40A y 400A, 1.4 en la escala 800A; (50/60Hz y 5% a 100% de la escala)
<b>Temperatura de operación</b>	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	--20°C a 60°C (4°F a 140°F)
<b>Humedad de operación</b>	Máx 80% hasta 31°C (87°F) con disminución lineal hasta 50% a 40°C (104°F)
<b>Humedad de almacenamiento</b>	<80%
<b>Altitud de operación</b>	7000ft. (2000 metros) máxima.
<b>Baterías</b>	Una (1) batería 9V (NEDA 1604)
<b>Auto Apagado</b>	Después de aprox. 25 minutos
<b>Dimensiones y Peso</b>	270x110x50mm (10.6x4.3x2"); 386g (13.6 oz.)
<b>Seguridad</b>	Para uso en interiores y en conformidad con los requisitos de doble aislante IEC1010-1 (2001); EN61010-1 (2001) Categoría III de sobre voltaje 600V y categoría II 1000V, grado de contaminación 2.
<b>Nota Patentada</b>	U.S. Patente 7163336


## Operación

**NOTAS:** Antes de usar este medidor, lea y comprenda todas las declaraciones de Advertencia y Precaución descritas en este manual de operación. SIEMPRE gire el conmutador de función a la posición de apagado (OFF) cuando el medidor no esté en uso.

### AC/Medición de corriente CD (Sólo corriente CD en el modelo EX830)

**ADVERTENCIA:** Asegure que los cables de prueba estén desconectados del medidor antes de tomar medidas de corriente con la pinza.

1. Fije el selector de función en la escala **A CA** o **A CD**
2. Presione el gatillo para abrir la quijada. Encierre totalmente un conductor. Para obtener resultados óptimos, centre el conductor en las quijadas.
3. La pantalla LCD indicará la lectura.

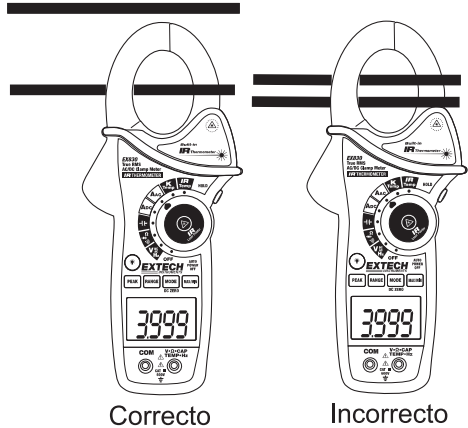


### ADC CERO (sólo EX830)

La función CD Cero elimina los valores de compensación y mejora la precisión para las medidas de corriente CD. Para restablecer a cero, seleccione ADC sin conductor en las quijadas:

1. Presione el botón **DC ZERO** para restaurar la pantalla a cero. "ZERO" aparecerá en la pantalla. El valor de compensación queda guardado y se elimina de todas las medidas.
2. Para ver el valor guardado, presione el botón **DC ZERO**. "ZERO" destellará y se mostrará el valor guardado.
3. Para salir de este modo, presione y sostenga el botón **ZERO** hasta que no se vea **ZERO** en pantalla.

### Medición de Voltaje CA/CD

1. Inserte cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el cable rojo de prueba en el enchufe positivo **V**.
2. Fije el selector de función en la posición **V CA** o **V CD**.
3. Presione el botón **MODE** para seleccionar voltaje CA o CD (sólo EX830).
4. Conecte los cables de prueba en paralelo al circuito bajo prueba.
5. Lea la medida de voltaje en la pantalla LCD.

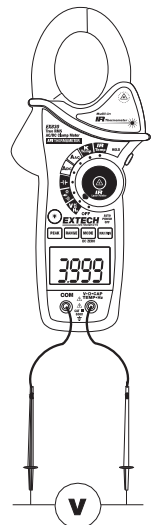

## Medición de resistencia

1. Inserte el cable negro de prueba en la terminal negativa **COM** y el cable rojo de prueba en la terminal positiva  **$\Omega$** .
2. Fije el selector de función en la posición  **$\Omega$** .
3. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o componente bajo prueba.
4. Lea la resistencia en la pantalla LCD.



## Medidas de capacitancia

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, descargue el capacitor a prueba antes de medir. Si "dISC" aparece en el despliegue, quita y descarga el capacitancia.

1. Fije el selector de función en la posición Capacitancia **CAP**.
2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo **CAP**.
3. Presione el botón **MODE** para restaurar la pantalla a cero.
4. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o parte bajo prueba.
5. Lea el valor de capacitancia en la pantalla.
6. La pantalla indicará el valor y punto decimal correcto.

Nota: El tiempo necesario para que la lectura final se estabilice puede ser de varios minutos al tomar valores muy grandes de medidas de capacitancia.



## Medidas de frecuencia

1. Fije el selector de función en la posición **V Hz**.
2. Presione y sostenga el botón **MODE** para seleccionar la función Frecuencia (Hz). "**k Hz**" aparecerá en la pantalla.
3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo **Hz**.
4. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o parte bajo prueba.
5. Lea la frecuencia en la pantalla.
6. La pantalla indicará el valor y punto decimal correcto.
7. Presione y sostenga de nuevo el botón **MODE** para regresar a modo voltaje.



## Medidas de temperatura tipo K

(sólo los modelos EX820 y EX830)

1. Fije el selector de función en la posición **K Temp.**
2. Inserte las sondas para temperatura en los enchufes negativo **COM** y positivo **TEMP**, observando la polaridad.
3. Toque las puntas de las sondas para temperatura al dispositivo bajo prueba. Continúe tocando la parte bajo prueba con la sonda hasta que la lectura se estabilice.
4. Lea la temperatura en la pantalla. La lectura digital indicará el valor y punto decimal correcto.

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, asegúrese que se ha quitado el termopar antes de cambiar a otra función de medición.

**Nota:** Una entrada abierta o un overrange de la temperatura que el metro demostrará "OL" y pip pip.

**Nota:** Consulte el párrafo "Unidades de temperatura" para seleccionar °F o °C




## Medidas de continuidad


1. Inserte el cable negro de prueba en la terminal negativa **COM** y el cable rojo de prueba en la terminal positiva  $\Omega$ .
2. Fije el selector de función en la posición  $\rightarrow$ )).
3. Use el botón **MODE**; para seleccionar continuidad  $\rightarrow$ )). Los iconos de pantalla cambiarán al presionar el botón **MODE**.
4. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o componente bajo prueba.
5. Si la resistencia es  $<40\Omega$ , se emitirá un tono audible.

## Prueba de diodo

1. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo  $\rightarrow$ ).
2. Fije el selector de función en la posición  $\rightarrow$  . Use el botón **MODE** para seleccionar la función diodo si es necesario (el símbolo diodo aparecerá en la LCD en modo de prueba de diodo).
3. Toque las puntas de las sondas al diodo o empalme semiconductor que desee probar. Note la lectura del medidor
4. Invierta la polaridad de los cables de prueba, alternando la posición de los cables rojo y negro. Note la lectura
5. El diodo o unión pueden ser evaluados de la siguiente forma:
  - Si una lectura indica un valor (típicamente entre 0.400V a 0.900V) y la otra lectura indica **OL**, el diodo es bueno.
  - Si ambas lecturas indican **OL**, el dispositivo está abierto.
  - Si ambas lecturas son muy pequeñas o indican "0", el dispositivo tiene corto.

## Medidas de temperatura sin contacto por infrarrojo.

1. Fije el selector de función en la posición **IR Temp.**
2. Apunte el sensor infrarrojo (detrás del medidor) hacia la superficie que va a medir.
3. Presione el botón  en el centro del selector de función para encender el puntero láser e identificar el punto de superficie a medir.
4. El área de la superficie que va a medir debe ser mayor al tamaño del punto como se determina en la especificación de distancia al objetivo.
5. Lea la temperatura en la pantalla.

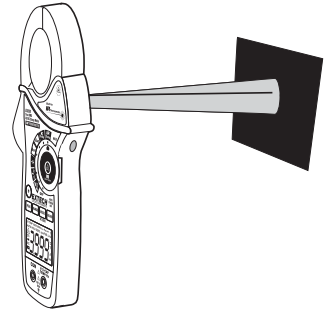


**Nota:** Consulte el párrafo "Unidades de temperatura" para seleccionar °F o °C

**ADVERTENCIA:** No mire directamente o apunte el puntero láser hacia los ojos. Los rayos láser visibles de baja potencia normalmente no presentan un peligro, sin embargo, pueden ser peligrosos si se ven directamente durante largos periodos de tiempo.



### Diagramas de distancia IR al objetivo

La relación de punto a distancia de 8:1 determina el tamaño de la superficie a medir con respecto a la distancia entre el medidor y la superficie.

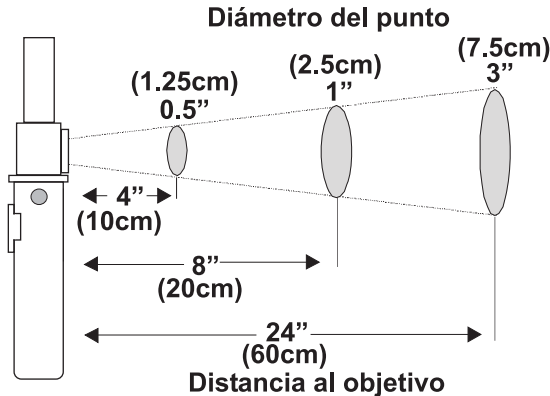

### Notas sobre las medidas IR

1. El objeto bajo prueba deberá ser mayor que el punto (objetivo) calculado mediante el diagrama de campo de visión.
2. Si la superficie del objeto bajo prueba está cubierta con hielo, aceite, mugre, etc., limpie antes de tomar medidas.
3. Si la superficie de un objeto es altamente reflectante, aplique a la superficie cinta de enmascarar o pintura negro mate antes de medir.
4. El medidor no puede medir con precisión a través de superficies transparentes como el vidrio.
5. El vapor, polvo, humo, etc. pueden oscurecer las medidas.
6. Para encontrar un punto caliente, apunte el medidor fuera del área de interés, luego explore (con movimientos arriba y abajo) hasta localizar el punto caliente.

## Retención de datos

Para congelar la lectura en LCD, presione el botón **HOLD**. Mientras que esté activa la función de retención de datos, en la LCD aparece el icono **HOLD**. Presione **HOLD** de nuevo para regresar a operación normal.

## Retención de picos

La función de Retención de picos captura los picos de voltaje o el amperaje CD. El medidor puede capturar picos rápidos hasta de una 1 milésima de segundo de duración.

1. Gire el selector de función a la posición **A** o **V**.
2. Use el botón **MODE** para seleccionar CA o CD. (sólo ADC EX830).
3. Deje pasar tiempo para que la lectura se estabilice.
4. Presione y sostenga el botón **PEAK** hasta que "**CAL**" aparezca en la pantalla. (Aproximadamente 3 segundos).
5. Presione el botón **PEAK** para ver (**Pmax**)
6. La lectura indicada no cambiará al cambiar las lecturas; en su lugar la pantalla indicará sólo el valor pico. La pantalla será actualizada cada vez que suceda un pico alto o bajo.
7. Presione el botón **PEAK** para ver (Pmin). Ahora la pantalla indicará la lectura mínima
8. Para regresar a operación normal, presione y sostenga el botón **PEAK** hasta que se apague el indicador **Pmin** o **Pmax**


**Nota:** Si cambia la posición del selector de función después de la calibración de Retención de picos, deberá repetir la calibración para la nueva función.

## MÁX / MIN

1. Presione la tecla **MÁX/MIN** para activar el modo de registro MÁX / MIN. En pantalla aparecerá el icono "**MÁX**". El medidor indicará y retendrá la lectura máxima y actualizará sólo cuando suceda una nueva lectura "máx".
2. Presione la tecla **MÁX/MIN** y **MIN**: aparecerá el icono **MIN**: en pantalla. El medidor indicará y retendrá la lectura mínima y actualizará sólo cuando suceda una nueva lectura "míx".
3. Presione la tecla **MÁX/MIN** y aparecerá destellando **MÁX MIN**:. El medidor indicará la lectura actual, pero continuará actualizando y registrando las lecturas máxima y mínima.
4. Para salir del modo MÁX / MIN, presione y sostenga la tecla **MÁX/MIN** durante 2 segundos.

## Unidades de temperatura (°F / °C)

El selector de unidades de temperatura está localizado en el compartimiento de la batería. Para cambiar las unidades, retire la tapa de la batería, saque la batería y fije el interruptor para las unidades deseadas.

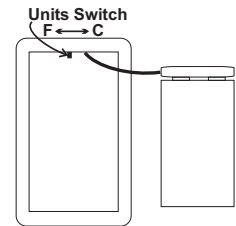

## Botón retroiluminación LCD

La LCD está equipada con retroiluminación para facilitar la lectura, especialmente en áreas con poca iluminación. Presione el botón retroiluminación para encender la retroiluminación. Presione de nuevo para apagar la retroiluminación.

## Apagado automático

Con el fin de conservar la carga de la batería, el medidor se apagará automáticamente después de aproximadamente 25 minutos. Para encender de nuevo el medidor, gire el selector de función a la posición OFF: y enseguida a la función deseada.

# **Mantenimiento**

---

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, desconecte el medidor de cualquier circuito, retire los cables de prueba de las terminales de entrada y apague el medidor antes de abrir la caja. No opere el medidor con la caja abierta.

## **Limpieza y almacenamiento**

Periódicamente limpie la caja con un paño húmedo y detergente suave; no use abrasivos o solventes. Si el medidor no será usado durante 60 días o más, retire las baterías y guarde por separado.

## **Reemplazo de la batería**

1. Quite el tornillo cabeza Phillips que asegura la tapa de las baterías
2. Abra el compartimiento de la batería
3. Reemplace la batería de 9V
4. Cierre el compartimiento de la batería

## **Reemplazo del sensor de temperatura**

La sonda de reemplazo (con conectores banana) es la parte número TP873.

Nota: Para usar un sensor termopar tipo K con conector subminiatura (aguja plana), se requiere un adaptador para conector banana (Parte número TP879).

## Garantía

---

*EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento libre de defectos en partes o mano de obra durante **un año** a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización. o Visite nuestra página en Internet [www.extech.com](http://www.extech.com) para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.*

## Servicios de reparación y calibración

---

**Extech ofrece servicios completos de** reparación y calibración para todos los productos que vendemos. Extech además provee certificación NIST para la mayoría de los productos. Llame al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información de calibración para este producto. Extech recomienda realizar calibraciones anuales para verificar el desempeño y precisión del medidor.



### **Línea de soporte (781) 890-7440**

Soporte Técnico Extensión 200; Correo electrónico: [support@extech.com](mailto:support@extech.com)

Reparación / Retornos: Extensión 210; Correo electrónico:  
[repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

### **Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso**

Para la última versión de esta Guía del usuario, actualizaciones de software y otra información al día de este producto, visite nuestra página en Internet: [www.extech.com](http://www.extech.com)

### **Copyright © 2004 Extech Instruments Corporation**

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.